



カートリッジ 322 清掃方法

プリンター側とトナー側の接点不良により全体に色が薄くかかる
 「かぶり」が発生する場合があります。
 ※純正トナーでも発生し得る現象です

トナー側とプリンター側の接点を清掃する事により現場でも簡単に解決する事が出来ます。

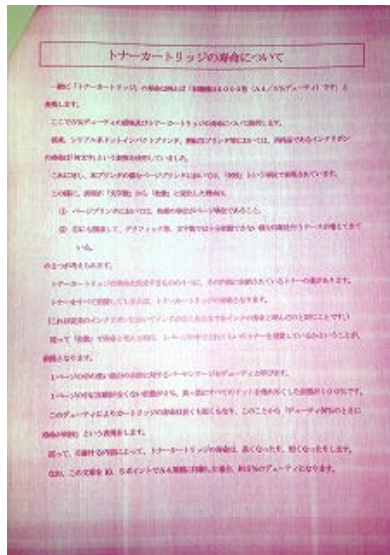

写真はマゼンタの接点不良です。

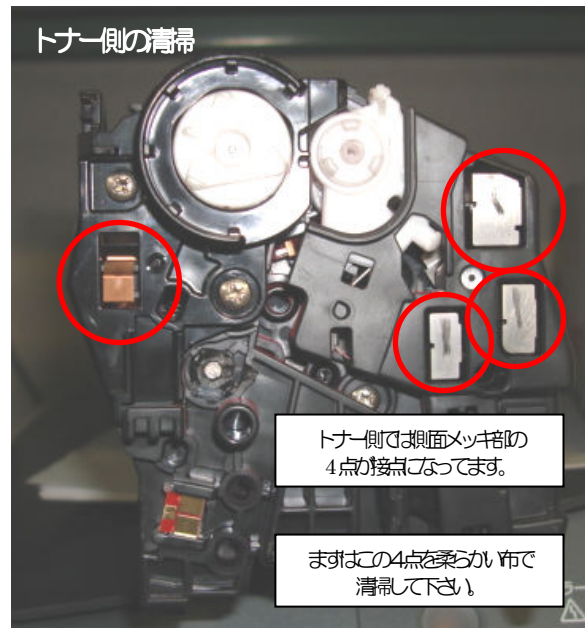

トナー側の清掃

トナー側では側面メッキの
4点が接点になっています。


まずはこの4点を柔らかい布で
清掃して下さい。




プリンター側の清掃

かぶりが発生している色のトナーと
周辺のトナーを外して下さい。

拡大

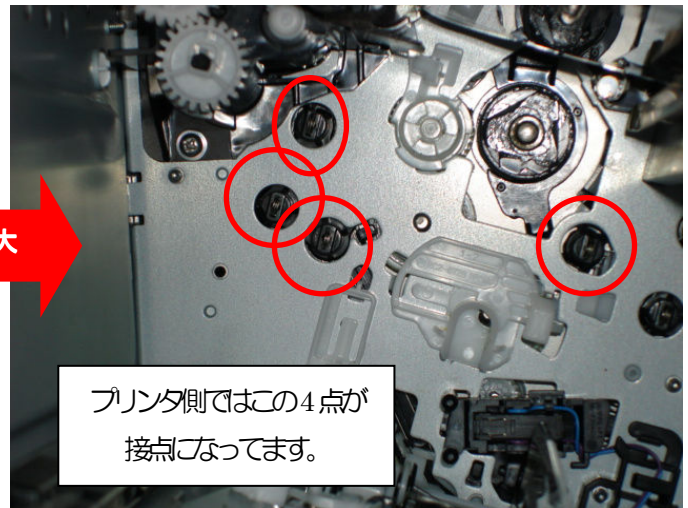

プリンター側ではこの4点が
接点になっています。

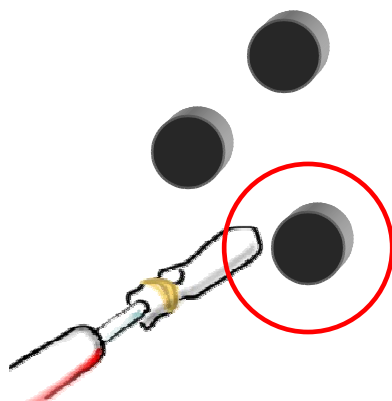

ドライバーや定規など棒状の物の先端に布を
巻きつけてプリンター側の接点を掃除して下さい。